

**EXTOL®**  
PREMIUM

8895006  
8895007  
8895008  
8895009

**Elektrické ponorné čerpadlo / CZ  
Elektrické ponorné čerpadlo / SK  
Elektromos búvárszivattyú / HU**



CE

**Původní návod k použití  
Preklad pôvodného návodu na použitie  
Az eredeti használati utasítás fordítása**

## Úvod

Vážený zákazníku,  
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben  
zvrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.  
S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

**www.extol.eu**

**Fax: +420 225 277 400, tel.: +420 222 745 130**

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 3. 1. 2013

## I. Technické údaje

Model čerpadla	SPF 400	SPF 750	SPF 1100	SPF 1000 G4
<b>Objednávací číslo</b>	<b>8895006</b>	<b>8895007</b>	<b>8895009</b>	<b>8895008</b>
Příkon (W)	400	750	1100	1000
Maximální průtok (l/h) *	8000	13000	18500	5500
Maximální dopravní výška (výtlak) (m) *	5	8	8	40
Maximální hloubka ponoru čerpadla (m)	7	7	7	7
Průměr koncovky výtláčného tvaru (")	1", 1-1/4", 1-1/2"			1"
Délka přívodního kabelu (m)	10	10	10	10
Hmotnost (kg)	4,5	5,5	7	8,5
Krytí	IPX8			
Třída izolace	I			
Maximální průměr rozptýlených částic v kapalině (mm)	35	30	20	0,5
Pro znečištěnou vodu	ANO	ANO	ANO	NE
Rozmezí pH čerpané kapaliny	4 až 10			
Rozsah teploty čerpané kapaliny (°C)	0 až 35			
Rozsah teploty okolního vzduchu (°C)	5 až 35			
Materiál těla čerpadla	plast	plast	nerez	nerez

\* ) Maximální dopravní výška čerpané kapaliny a maximální průtok čerpadla jsou uváděny za ideálních podmínek.  
Průtok čerpadla se úměrně snižuje se zvýšující se délkou hadice a hustotou čerpané kapaliny, se vzrůstajícím výškovým rozdílem mezi polohou čerpadla a koncem hadice, odporem hadice, klesající teplotou vody nebo poklesem napětí v sítí.

## II. Rozsah dodávky

Elektrické ponorné čerpadlo	1 ks
Návod k použití	1 ks

Obr.1, Pozice-popis

1. Plovákový spínač
2. Madlo
3. Tělo čerpadla
4. Podstavec s nasávacími otvory
5. Koncovka výtláčného otvoru
6. Přívodní kabel

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ:

Čerpadlo popsané na Obr.1 je model SPF 1100. Zbývající modely se vzhledově liší.

## V. Před uvedením do provozu

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ


- Ujistěte se, že přívodní kabel čerpadla je odpojen od přívodu elektrického proudu.
- Pozorně si přečtěte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

1. Kontrola
  - Proveďte vizuální kontrolu přívodního kabelu (Obr.1, pozice 6) a plovákového spínače (Obr.1, pozice 1), zda nejsou poškozeny.
  - Zkontrolujte, zda je čistý prostor oběžného kola čerpadla (Obr.4).
  - Zkontrolujte volné otáčení a opotřebení oběžného kola (Obr.4).
2. Na závit výtláčného otvoru čerpadla našroubujte koncovku výtláčného otvoru (Obr.1, pozice 5). Na koncovku výtláčného otvoru (Obr.1, pozice 5) připevněte výtláčnou hadici nebo trubku, jejíž průměr není menší než průměr výtláčného otvoru a zároveň je z materiálu, který je odolný proti účinkům čerpané kapaliny (např. z PVC).
3. Přizpůsobte délku kabelu plovákového spínače (Obr.1, pozice 1) výšce hladiny, ve které má dojít k samočinnému vypnutí čerpadla. Pro správnou funkci plovákového spínače zajistěte, aby vzdálenost mezi plovákem a úchytem kabelu nebyla příliš malá. Správné fungování plovákového spínače ověřte ponovením čerpadla do nádoby s vodou a rukou plovák umístěte do horní polohy a postupně jím pohybujte dolů. Čerpadlo by mělo příslušně reagovat zapnutím a následným vypnutím elektromotoru. Přesvědčte se také o tom, že se plovák nedotkne



Obr.1


čerpadla dříve, než se elektromotor vypne. Popsaný princip je zobrazený na obecném modelu čerpadla (Obr.2).

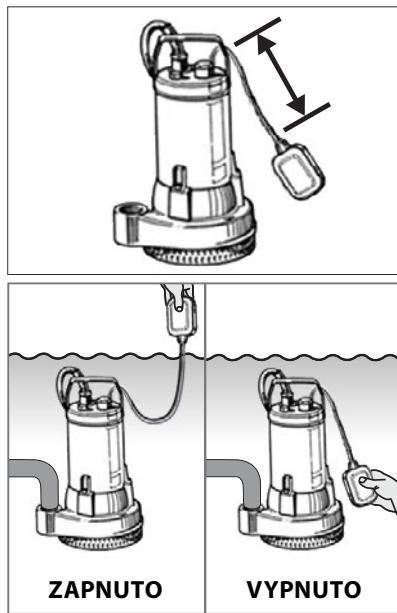

Obr.2

4. K madlu čerpadla (Obr.1, pozice 2) připevněte lano nebo řetěz, na kterém bude čerpadlo spuštěno do čerpané kapaliny. Toto lano nebo řetěz musí mít rádově vyšší nosnost, než je hmotnost čerpadla a musí být odolný proti korozním účinkům čerpané kapaliny.

Nikdy čerpadlo nespouštějte na přívodním kabelu (Obr.3)

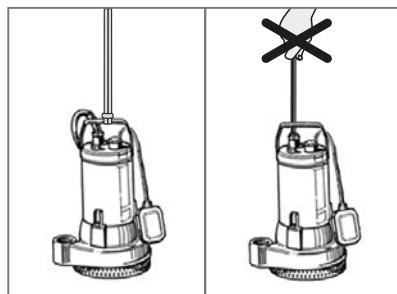

Obr.3

## VI. Provoz čerpadla

### UMÍSTĚNÍ DO ČERPANÉ KAPALINY

- Čerpadlo spusťte do čerpané kapaliny.
  - Čerpadlo umístěte přímo na dno prostoru zaplněného čerpanou kapalinou. Dno však musí být pevné, rovné, bez bahnitě usazeniny, písku, kamínků apod.
- ⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Dbejte na to, aby dno nebylo hlouběji, než je předepsaná maximální povolená hloubka ponoru.

  - Pokud nejsou splněny všechny výše popsané podmínky, je nezbytné nechat čerpadlo v kapalině volně zavěšené na laně či řetězu. Dodržujte výsk při tom maximální povolenou hloubku ponoru čerpadla!
- Zajistěte čerpadlo ve svíslé pracovní poloze tak, aby nedošlo k jeho pohybu či pádu. Zajistěte také, aby se napájecí kabel čerpadla nedostal pod čerpadlo a nemohlo tak dojít k jeho poškození.
  - Při instalaci čerpadla zajistěte, aby byl umožněn volný pohyb plovákového spínače (Obr.1, pozice 1). Zablokování pohybu plovákového spínače za chodu čerpadla neumožní jeho vypnutí při poklesu hladiny čerpané kapaliny a může tak dojít k chodu čerpadla na suchu.
  - Jsou-li v odčerpávaném prostoru rozumnější předměty nebo předměty, které mohou negativně ovlivnit chod čerpadla, odstraňte je před ponořením čerpadla.
  - Čerpadlo vždy umistujte do svíslé polohy, neboť není určeno pro provoz ve vodorovné poloze.
  - Při zavěšování čerpadla zabraňte otáčení kolem svíslé osy a vyvarujte se tak případnému poškození přívodního kabelu.

### ZAPNUTÍ

- Přívodní kabel čerpadla (Obr.1, pozice 6) připojte ke zdroji elektrického proudu.

Chod elektromotoru čerpadla je samočinně řízen polohou plovákového spínače (Obr.1, pozice 1) vzhledem k výšce hladiny čerpané kapaliny.

### VYPNUTÍ

- Přívodní kabel čerpadla odpojte od přívodu elektrického proudu.

### Poznámka:

Čerpadla jsou vybavena tepelnou pojistikou, která chrání elektromotor před přehřátím v důsledku nedostatečného

chlazení pláště čerpadla nebo přetížení elektromotoru. Dojde-li k aktivaci tepelné pojistiky, čerpadlo odpojte od přívodu elektrického proudu, odstraňte příčinu a výčkejte, až dojde k ochlazení motoru.

### ZÁSADY PRÁCE S ČERPADLEM

- Před použitím čerpadla se důkladně seznamte s jeho správným používáním a respektujte mezní podmínky pro jeho používání (viz kapitola I. Technické údaje).
- Čerpadlo připojte do zásuvky vybavené proudovým chráničem FI (RCD) – s vypínacím proudem 30 mA. Chránič musí být před každým použitím přezkoušen.
- Zásuvku přívodu elektrického proudu chráňte před vlhkostí a před zaplavením vodou.
- Čerpadlo nikdy nepoužívejte k čerpání kapalin, které obsahují látky způsobující korozii (kyseliny, louhy, bělidla), abrazivní částice (např. písek), dále hořlavých a hustých kapalin a potravin.
- Po čerpání chemicky ošetřené vody z bazénu čerpadlo propláchněte čistou vodou, neboť voda v bazénu má korozivní účinky.
- Během provozu čerpadla se vyvarujte kontaktu s čerpanou kapalinou či vodivými částmi nádoby a zajistěte, aby s čerpanou kapalinou nepřišly do styku další osoby či zvířata, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při čerpání kapalin, které mohou způsobit nepříznivé reakce organismu, používejte při manipulaci s čerpadlem ochranné pomůcky (brýle, rukavice atd.) a dodržujte bezpečnou vzdálenost od přečerpávané kapaliny.
- Dbejte na to, aby čerpadlo nebylo umístěno v hustých sedimentech (např. v blátě apod.).
- Vždy zajistěte, aby čerpadlo během provozu bylo ponořeno v čerpané kapalině. Jinak nebude zajištěno dostatečné chlazení pláště čerpadla, což způsobí častou aktivaci tepelné ochrany elektromotoru a následné vypnání čerpadla, které může vést k poškození jeho elektromotoru.
- Během provozu se čerpadlo obvykle zahřeje, před manipulací jej vypněte a ponechte vychladnout.
- Během provozu může dojít k úniku maziv z čerpadla do čerpané a okolní kapaliny. Z tohoto důvodu čerpadlo nepoužívejte k čerpání pitné vody a vody z chráněných vodních zdrojů.
- Zamezte chodu čerpadla bez kapaliny. Chod čerpadla nasucho vede k jeho poškození.
- Zamezte poškození přívodního kabelu čerpadla.

• Před vyjmutím čerpadla z čerpané kapaliny, manipulací či údržbovými pracemi odpojte vidlici přívodního kabelu od přívodu elektrického proudu.

• Čerpadlo nikdy nepřenásejte nebo nezavázejte za přívodní kabel nebo kabel plováku.

• Jakékoli zásahy do elektrického příslušenství či vnitřních částí čerpadla smí provádět pouze autorizovaný servis značky Extol (servisní místa naleznete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

• Během provozu čerpadla zamezte snížení průtokové rychlosti vlivem zmenšení průměru výtačné hadice (např. ohnutím) nebo poškození hadice ostrými předměty.

• Za provozu čerpadla zajistěte, aby se do čerpané kapaliny nedostával abrazivní sypký materiál (např. písek)

• Při delším odstavení čerpadla z provozu neponechávejte čerpadlo v čerpané kapalině.

• Čerpadlo mimo provoz neponechávejte v kapalině za mrazu. Dojde-li ke zmrznutí zbytků čerpané kapaliny v čerpadle, nikdy nepoužívejte k rozmrázení plamene ani žádného přímého tepelného zdroje. Čerpadlo pouze přemístěte do prostoru s pokojovou teplotou a zmrzlou vodu nechte roztát.

### ODSTAVENÍ ČERPADLA

1. Čerpadlo vypněte, vyjměte z čerpané kapaliny a ponořte jej do nádoby s čistou vodou.

2. Čerpadlo zapněte a čerpáním čisté vody důkladně promyjte vnitřní části čerpadla.

3. Čerpadlo vypněte a vyjměte jej z nádoby s vodou.

## VII. Čištění a údržba

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv manipulací s čerpadlem odpojte jeho přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.

• Čerpadlo udržujte čisté. Po použití čerpadla je nezbytné jej důkladně propláchnout čistou vodou a zbavit ulpěného materiálu, aby nedošlo k zablokování oběžného kola (Obr. 4) a průchozích otvorů zaschlými nečistotami (viz. odstavec výše „Odstavení čerpadla“).

• Pravidelně kontrolujte opotrebení či poškození všech částí čerpadla.

• Poškozené díly nahraďte originálními kusy dodávanými výrobcem.

• V případě potřeby opravy čerpadla zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol (servisní místa naleznete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

• Čerpadlo žádným způsobem nepřenastavujte pro jiné účely použití.


## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### **A UPOZORNĚNÍ**

Před započetím oprav a seřizování vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického proudu. Pokud Vaše čerpadlo nepracuje správně, pokuste se závadu odstranit podle následující tabulky.

Závada	Možná příčina	Náprava
Čerpadlo se po zapnutí nerobí, motor je tichý	Chybí napětí v síti	Zkontrolujte zdroj napětí, jistič, proudovou ochranu
	Vadná zásuvka	Použijte jinou zásuvku
	Poškozený přívodní kabel	Zkontrolujte kabel, případně jej nechte vyměnit
	Zablokovaný plovákový spínač	Uvolněte plovákový spínač a nastavte jej podle požadované výšky hladiny
	Aktivace tepelné ochrany	Nechte elektromotor čerpadla vychladnout a odstraňte příčinu aktivace
Čerpadlo se po zapnutí nerobí, motor brůčí	Oběžné kolo zablokováno	Odmontujte podstavec (obr.1, Pozice 4) a vycistěte prostor oběžného kola čerpadla obr.4
	Rotor spleten v těsnících plochách	Protočte oběžným kolem (obr.4)
	Vadný kondenzátor	Obrátěte se na autorizovaný servis značky Extol
Čerpadlo se rozběhne, ale jeho výkon je malý a chod hlučný	Výtláčná hadice nebo nasávací systém je upcpán	Vyčistěte hadici nebo prostor oběžného kola
	Opotřebované oběžné kolo	Zajistěte výměnu v autorizovaném servisu značky Extol
	Kolísá napětí v síti	Stabilizovat napětí v síti
Voda v prostoru svorkovnice čerpadla nebo ve vinutí motoru	Poškozená mechanická upcpávka, případně těsnící kroužky	Opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol
	Poškozené tělo motoru	Opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol
Čerpadlo se samovolně zastavuje a rozbíhá	Nízký odpor vytlačované kapaliny	Zvyšte odpor vytlačované kapaliny (připojení delší výtlačné hadice).

Pokud závadu nelze odstranit, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (seznam servisních míst najdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu) nebo si jej vyžádejte v prodejně, kde jste čerpadlo zakoupili).

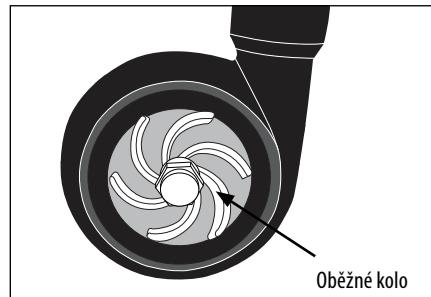

Obr.4

Schématické znázornění oběžného kola po demontáži podstavce. Skutečný vzhled a způsob připevnění se může u jednotlivých modelů lišit.

## IX. Skladování

- Před uskladněním čerpadla jej zbaťte nečistot a provedte jeho údržbu. Uskladněte jej mimo dosah dětí na suchém místě s teplotou v rozmezí 5 až 35°C.
- Při přepravě čerpadla zamezte nadmerným otřesům nebo pádu, aby nemohlo dojít k jeho poškození.

## X. Likvidace odpadu



Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti, které jsou nebezpečným odpadem. Podle evropské směrnice 2002/96 ES se elektrická a elektronická zařízení nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci na tomto určená sběrná místa.

Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadu.

## VIII. Odkazy na technický štítek a symboly



Madal Bal a.s. - Průmyslová zóna Příluky 244 - CZ-760 01 Zlín

	Před prvním spuštěním si pozorně přečtěte návod.
	Odpovídá požadavkům EU
	Symbol elektroodpadu. Výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdějte k ekologické likvidaci
	Maximální průtok čerpané kapaliny
	Maximální dopravní výška čerpané kapaliny (výtlak)
	Maximální teplota čerpané kapaliny
	Maximální hloubka ponoru čerpadla

Na štítku čerpadla je uvedeno sériové číslo zahrnující rok, měsíc výroby a pořadové číslo výroby nebo série.

## XI. Záruční lhůta a podmínky

### ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o kupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špině a zabalenou nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zajmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenesе odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenesе odpovědnost za zasláne příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonného právům, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
- b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
- c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
- e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
- f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
- g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických lát.
- h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
- i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlnkém.
- j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
- k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o kupi.

12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. likování atd.)

14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke kupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách [www.extol.eu](http://www.extol.eu) nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

## ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům Evropské unie.  
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

**Extol Premium**

**Elektrická ponorná čerpadla**

**SPF 400, SPF 750, SPF 1100, SPF 1000 G4**

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-41

a následujícími předpisy:

2006/95/ES;

2004/108/ES;

2006/42/ES;

2011/65/EU

ve Zlíně 3. 1. 2013

Martin Šenkýř  
člen představenstva a.s.

## Úvod

Vážený zákazník,  
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený dôkladným testom spoločnosti, bezpečnosti a kvality predpisaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

**www.extol.eu**

**Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70**

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 3. 1. 2013

## I. Technické údaje

Model čerpadla	SPF 400	SPF 750	SPF 1100	SPF 1000 G4
Objednávacie číslo	8895006	8895007	8895009	8895008
Prikon (W)	400	750	1100	1000
Maximálny prietok (l/h)*	8000	13000	18500	5500
Maximálna dopravná výška (výtlak) (m)*	5	8	8	40
Maximálna hĺbka ponoru čerpadla (m)	7	7	7	7
Priemer koncovky výtláčného tvoru (")	1", 1-1/4", 1-1/2"			1"
Dĺžka prívodného kábla (m)	10	10	10	10
Hmotnosť (kg)	4,5	5,5	7	8,5
Krytie	IPX8			
Trieda izolácie	I			
Maximálny priemer rozptýlených častíc v kvapaline (mm)	35	30	20	0,5
Pre znečistenú vodu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
Rozmedzie pH čerpané kvapaliny	4 až 10			
Rozsah teploty čerpanej kvapaliny (°C)	0 až 35			
Rozsah teploty okolitého vzduchu (°C)	5 až 35			
Materiál tela čerpadla	plast	plast	nerez	nerez

\*) Maximálna dopravná výška čerpanej kvapaliny a maximálny prietok čerpadla sú uvádzané za ideálnych podmienok. Prietok čerpadla sa úmerne znížuje so zvyšujúcou sa dĺžkou hadice a hustotou čerpanej kvapaliny, so vzrástajúcim výškovým rozdielom medzi polohou čerpadla a koncom hadice, odporom hadice, s klesajúcou teplotou vody alebo poklesom napäcia v sieti.

## II. Rozsah dodávky

Elektrické ponorné čerpadlo	1 ks
Návod na použitie	1 ks

Obr.1, Pozícia-popis

- Plavákový spínač
- Madlo
- Telo čerpadla
- Podstavec s nasávacími otvormi
- Koncovka výtláčného otvoru
- Prívodný kábel

### ⚠ UPOZORNENIE:

Čerpadlo popísané na obr. 1 je model SPF 1100. Ostatné modely sa vzhľadom líšia.

## III. Charakteristika-účel použitia

Elektrické ponorné kalové čerpadlá Extol Premium SPF 400, SPF 750, SPF 1100 sú určené na čerpanie predovšetkým znečistených a odpadových vôd. Vzhľadom k veľkej prichodnosti nachádzajú uplatnenie pri čerpaní vody z výkopu, rybníka, potoka, požiarnej nádrže a pod. Elektrické tlakové ponorné čerpadlo SPF 1000 G4 je určené na čerpanie iba čistej vody, avšak do väčšej vzdialenosťi alebo vyššej výšky.

## IV. Súčasti a ovládacie prvky



Obr.1


## V. Pred uvedením do chodu

### ⚠ UPOZORNENIE

Uistite sa, že prívodný kábel čerpadla je odpojený od prívodu elektrického prúdu.

Pozorne si prečítajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.


- Kontrola
  - Spravte vizuálnu kontrolu prívodného kábla (obr. 1, pozícia 6) a plavákového spínača (obr.1, pozícia 1), či nie sú poškodené.
  - Skontrolujte, či je čistý priestor obežného kolesa čerpadla (obr.4).
  - Skontrolujte voľné otáčanie a opotrebenie obežného kolesa (obr.4).
- Na závit výtláčného otvoru čerpadla naskrutkujte koncovku výtláčného otvoru (obr.1, pozícia 5). Na koncovku výtláčného otvoru (obr.1, pozícia 5) pripojené výtláčnú hadicu alebo trubicu, ktorých priemer nie je menší než priemer výtláčného otvoru a zároveň je z materiálu, ktorý je odolný proti účinkom čerpanej kvapaliny (napr. z PVC).
- Prispôsobte dĺžku kábla plavákového spínača (obr.1, pozícia 1) výške hladiny, v ktorej má dôjsť k samočinnému vypnutiu čerpadla. Pre správnu funkciu plavákového spínača zaistite, aby vzdialenosť medzi plavákom a úchodom kábla nebola príliš malá. Správne fungovanie plavákového spínača overte ponorením čerpadla do nádoby s vodou a rukou plavák umiestnite do hornej polohy a postupne ním pohybujte dole. Čerpadlo by malo príslušne reagovať zapnutím a následným vypnutím elektromotora. Presvedčte sa tiež o tom, že sa plavák nedotkne čerpadla skôr, než sa elektromotor vypne. Popísaný princíp je zobrazený na obecnom modeli čerpadla (obr.2).

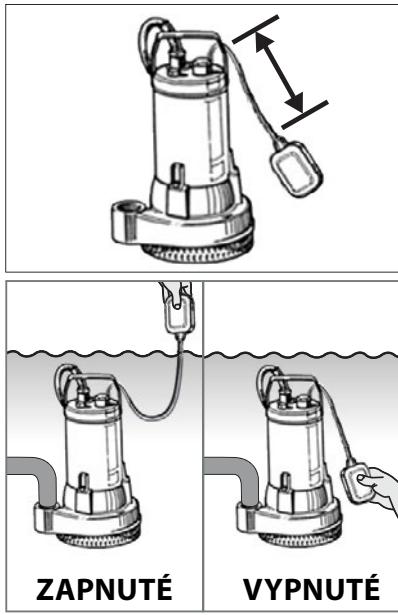

Obr.2

4. K madlu čerpadla (obr.1, pozícia 2) pripojte lano alebo reťaz, na ktorom bude čerpadlo spustené do čerpanej kvapaliny. Toto lano alebo reťaz musí mať rádovo vyšiu nosnosť, než je hmotnosť čerpadla a musí byť odolné voči korozívnyml účinkom čerpanej kvapaliny.

Nikdy čerpadlo nespúšťajte na prívodnom káble (obr.3).

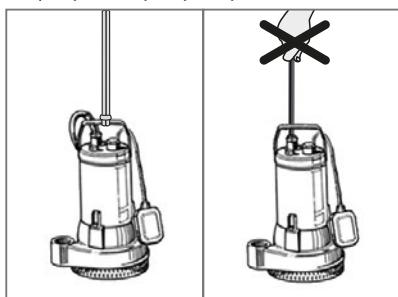

Obr.3

## VI. Prevádzka čerpadla

### UMIESTNENIE DO ČERPANEJ KVAPALINY

- Čerpadlo spusťte do čerpanej kvapaliny.
- Čerpadlo umiestnite priamo na dno priestoru zaplneného čerpanou kvapalinou. Dno však musí

byť pevné, rovné, bez bahnitej usadeniny, piesku, kamienkov a pod.

#### **⚠️ UPOZORNENIE**

Dbajte na to, aby dno nebolo hlbšie, než je predpísaná maximálna povolená hĺbka ponoru.

- Pokiaľ nie sú splnené všetky vyššie popísané podmienky, je nevyhnutné nechať čerpadlo v kvaline voľne zavesené na lane či reťazi. Dodržujte však pri tom maximálnu povolenú hĺbku ponoru čerpadla!

- Zaistite čerpadlo vo zvislej pracovnej polohe tak, aby nedošlo k jeho pohybu či pádu. Zaistite tiež, aby sa prívodný kábel čerpadla nedostal pod čerpadlo a nemohlo tak dôjsť k jeho poškodeniu.
- Pri inštalácii čerpadla zaistite, aby bol možný volný pohyb plavákového spínača (obr.1, pozícia 1). Zablokovanie pohybu plavákového spínača za chodu čerpadla neumožní jeho vypnutie pri poklesse hladiny čerpanej kvapaliny a môže tak dôjsť k chodu čerpadla na sucho.
- Ak sú v odčerpávanom priestore rozmernejšie predmety alebo predmety, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chod čerpadla, odstráňte ich pred ponorením čerpadla.
- Čerpadlo vždy umiestňujte do zvislej polohy, pretože nie je určená na prevádzku vo vodorovnej polohe.
- Pri vešaní čerpadla zabráňte otáčaniu okolo zvislej osi a vyvarujte sa tak prípadnému poškodeniu prívodného kabla.

#### ZAPNUTIE

Prívodný kábel čerpadla (obr.1, pozícia 6) pripojte k zdroju elektrického prúdu.

Chod elektromotora čerpadla je samočinne riadený polohou plavákového spínača (obr.1, pozícia 1) vzhľadom k výške hladiny čerpanej kvapaliny.

#### VYPNUTIE

- Prívodný kábel čerpadla odpojte od prívodu elektrického prúdu.

#### Poznámka:

Čerpadlá sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá chráni elektromotor pred prehriatím v dôsledku nedostatočného chladenia plášťa čerpadla alebo preťaženia elektromotora. Ak dôjde k aktivácii tepelnej poistiky, čerpadlo odpojte od prívodu elektrického prúdu, odstráňte príčinu a výčkajte, až dôjde k ochladeniu motoru.

## ZÁSADY PRÁCE S ČERPADLOM

- Pred použitím čerpadla sa dôkladne zoznámte s jeho správnym používaním a respektujte krajné podmienky pre jeho používanie (vid' kapitola I. Technické údaje).
- Čerpadlo pripájajte do zásuvky vybavenej prúdovým chráničom FI (RCD) – s vypínacím prúdom 30 mA. Chránič musí byť pred každým používaním preskúšaný.
- Zásuvku prívodu elektrického prúdu chráňte pred vlhkosťou a pred zaplavnením vodou.
- Čerpadlo nikdy nepoužívajte na čerpanie kvapalín, ktoré obsahujú látky spôsobujúce koróziu (kyseliny, lúhy, bielidlá), abrazívne časťice (napr. piesok), ďalej horľavých a hustých kvapalín a potravín.
- Po čerpaní chemicky ošetrenej vody z bazéna čerpadlo prepláchnite čistou vodou, pretože voda z bazéna má korozívne účinky.
- Počas práce s čerpadlom sa vyvarujte kontaktu s čerpanou kvapalinou či vodivými časťami nádoby a zaistite, aby s čerpanou kvapalinou neprišli do styku ďalšie osoby či zvieratá, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri čerpaní kvapalín, ktoré môžu spôsobiť nepriaznivé reakcie organizmu, používajte pri manipulácii s čerpadlom ochranné pomôcky (okuliare, rukavice atď.) a dodržujte bezpečnú vzdialenosť od prečerpávanej kvapaliny.
- Dbajte na to, aby čerpadlo nebolo umiestnené v hustých sedimentoch (napr. v blate a pod.).

- Vždy zaistite, aby bolo čerpadlo pri práci ponorené v čerpanej kvapaline. Inak nebude zaistené dostatočné chladenie plášťa čerpadla, čo spôsobí časťu aktiváciu tepelnej ochrany elektromotora a následné vypínanie čerpadla, ktoré môže viesť k poškodeniu jeho elektromotora.
- Pri práci sa čerpadlo obvykle zahreje, pred manipuláciou ho vypnite a ponechajte vychladnúť.
- Počas používania môže dôjsť k úniku mazív z čerpadla do čerpanej a okolitej kvapaliny. Z tohto dôvodu čerpadlo nepoužívajte na čerpanie pitnej vody a vody z chránených vodných zdrojov.
- Zamedzte chodu čerpadla bez kvapaliny. Chod čerpadla nasucho vedie k jeho poškodeniu.
- Zamedzte poškodeniu prívodného kabla čerpadla.

- Pred vybratím čerpadla z čerpanej kvapaliny, manipuláciou či údržbovými prácamи odpojte vidlicu prívodného kabla od prívodu elektrického prúdu.
- Čerpadlo nikdy neprenášajte alebo nevešajte za prívodný kábel alebo kábel plaváka.

- Akoľvek zásahy do elektrického príslušenstva či vnútorných častí čerpadla môže vykonávať iba autorizovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

- Počas prevádzky čerpadla zamedzte zniženiu prietokovej rýchlosťi vplyvom zmenšenia priemeru výtlachnej hadice (napr. ohnutím) alebo poškodeniu hadice ostrými predmetmi.

- Počas chodu čerpadla zaistite, aby sa do čerpanej kvapaliny nedostával abrazívny sypký materiál (napr. piesok).
- Pri dlhšom odstavení čerpadla z prevádzky neponechávajte čerpadlo v čerpanej kvapaline.

- Čerpadlo mimo prevádzky neponechávajte v kvapaline za mrazu. Ak dôjde k zmrznutiu zbytkov čerpanej kvapaliny v čerpadle, nikdy nepoužívajte na rozmrazenie plameň ani žiadny priamy tepelný zdroj. Čerpadlo iba premiestnite do priestoru s izbovou teplotou a zmrznuť vodu nechajte roztopiť.

### ODSTAVENIE ČERPADLA

- Čerpadlo vypnite, vyberte z čerpanej kvapaliny a ponorte ho do nádoby s čistou vodou.
- Čerpadlo zapnite a čerpaním čistej vody dôkladne premyte vnútorné časti čerpadla.
- Čerpadlo vypnite a vyberte ho z nádoby s vodou.

## VII. Čistenie a údržba

#### **⚠️ UPOZORNENIE**

Pred akoukolvek manipuláciou s čerpadlom odpojte jeho prívodný kábel zo zásuvky elektrického napäcia.

- Čerpadlo udržujte čisté. Po použití čerpadla je nevyhnutné ho dôkladne prepláchnuť čistou vodou a zbaviť prilepeného materiálu, aby nedošlo k zablokovaniu obežného kolesa (obr. 4) a priechodových otvorov zaschnutými nečistotami (vid' odstavec vyššie „Odstavenie čerpadla“).
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie či poškodenie všetkých častí čerpadla.
- Poškodené diely nahradte originálnymi kusmi dodávanými výrobcom.
- V prípade potreby opravy čerpadla zaistite v autorizovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).
- Čerpadlo žiadnym spôsobom neprenastavujte na iné účely použitia.

## ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

### A UPOZORNENIE

Pred začatím opráv a nastavovaním vždy odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického prúdu.  
Pokial' Vaše čerpadlo nepracuje správne, pokúste sa závadu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky.

Závada	Možná príčina	Náprava
Čerpadlo sa po zapnutí nerozbieha, motor je tichý	Chýba napätie v sieti	Skontrolujte zdroj napäťia, istič, prúdovú ochranu
	Chybná zásuvka	Použite inú zásuvku
	Poškodený napájací kábel	Skontrolujte kábel, prípadne ho nechajte vymeniť
	Zablokovaný plavákový spínač	Uvolnite plavákový spínač a nastavte ho podľa požadovanej výšky hladiny
	Aktivácia tepelnej ochrany	Nechajte elektromotor čerpadla vychladnúť a odstráňte príčinu aktivácie
Čerpadlo sa po zapnutí nerozbieha, motor vrčí	Obežné koleso je zablokované	Odmontujte podstavec (obr.1, Pozícia 4) a vyčistite priestor obežného kolesa čerpadla obr. 4
	Rotor je zleprený v tesniacich plochách	Pretočte obežným kolesom (obr.4)
	Chybny kondenzátor	Obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol
Čerpadlo sa rozbehne, ale jeho výkon je malý a chod hlučný	Výtláčná hadica alebo nasávací systém je upchatý	Vyčistite hadicu alebo priestor obežného kolesa
	Opotrebované obežné koleso	Zaistite výmenu v autorizovanom servise značky Extol
	Kolísanie napäťia v sieti	Stabilizovať napätie v sieti
Voda v priestore svorkovnice čerpadla alebo vo vinutí motora	Poškodená mechanická upchávka, prípadne tesniace krúžky	Opravu zaistite v autorizovanom servise značky Extol
	Poškodené telo motora	Opravu zaistite v autorizovanom servise značky Extol
Čerpadlo sa samovoľne zastavuje a rozbieha	Nízky odpor vytláčanej kvapaliny	Zvýšte odpor vytláčanej kvapaliny (pripojenie dlhšej vytláčnej hadice).

Pokial' závadu nie je možné odstrániť, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (zoznam servisných miest nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu) alebo si ho vyžiadajte v predajni, kde ste čerpadlo zakúpili).



Obr.4

Schematické znázornenie obežného kolesa po demontáži podstavca. Skutočný vzhľad a spôsob pripevnenia sa môže pri jednotlivých modeloch lísiť.

## IX. Skladovanie

Pred uskladnením čerpadla ho zavrite nečistôt a vykonajte jeho údržbu. Uskladnite ho mimo dosahu detí na suchom mieste s teplotou v rozmedzí 5 až 35°C.

Pri preprave čerpadla zamedzte nadmerným otrasmom alebo pádu, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

## X. Likvidácia odpadu



Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti, ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa európskej smernice 2002/96 ES sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú vyhazovať do komunálneho odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu na týmto účelom určené zberné miesta. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

## VIII. Odkaz na technický štítok a symboly



Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Zodpovedá požiadavkám EÚ
	Symbol elektroodpadu. Výrobok nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte na ekologickú likvidáciu
	Maximálny prietok čerpanej kvapaliny
	Maximálna dopravná výška čerpanej kvapaliny (výtlak)
	Maximálna teplota čerpanej kvapaliny
	Maximálna hĺbka ponoru čerpadla
Na štítku čerpadla je sériové číslo, ktoré zahrňuje rok, mesiac výroby a poradové číslo výrobku alebo série.	

## XI. Záručná lehota a podmienky

### ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data predaja. Pri splnenie záručných podmínek (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miesta sú na stránkach [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technologiou spracovania.
- Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
- Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na

použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:

- výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
- bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
- došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
- výrobok havaroval alebo bol poškodený výšou mocou.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
- výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zatíženia.
- bolo vykonané akékolvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.

12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.

13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.).

14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

### ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ

### SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 2 212 920 70 Fax: +421 2 212 920 91  
E-mail: [servis@madalbal.sk](mailto:servis@madalbal.sk)

## ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,  
že nasledovne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie,  
rovnakou ako do obedu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.  
Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Extol Premium**  
**Elektrické ponorné čerpadlá**  
**SPF 400, SPF 750, SPF 1100, SPF 1000 G4**

boli navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-41

a nasledujúcimi predpismi:

2006/95/ES;  
2004/108 ES;  
2006/42 ES;  
2011/65 EU

ve Zlíně 3. 1. 2013

Martin Šenkýř  
člen predstavenstva a.s.

## Bevezető

Tisztelet vevőink!

Köszönjük Önnel, hogy megvásárolta az Extol márka termékét!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdezéivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

**www.extol.eu    Fax: (1) 297-1270    Tel: (1) 297-1277**

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

Kiadás időpontja: 3. 1. 2013

## I. Műszaki adatok

Szivattyú típusa	SPF 400	SPF 750	SPF 1100	SPF 1000 G4
Rendelési szám	8895006	8895007	8895009	8895008
Teljesítményfelvétel (W)	400	750	1100	1000
Maximális átfolyás (l/óra)*	8000	13000	18500	5500
Maximális szállítási (nyomási) magasság (m)*	5	8	8	40
Maximális merülési mélység (m)	7	7	7	7
Nyomócsomk belső átmérő ("")	1", 1-1/4", 1-1/2"			1"
Hálózati vezeték hossza (m)	10	10	10	10
Tömeg (kg)	4,5	5,5	7	8,5
Védeottség	IPX8			
Szigetelési osztály	I			
Maximális részecskemér a folyadékban (mm)	35	30	20	0,5
Szennyvíz szivattyúzásához	IGEN	IGEN	IGEN	NEM
Szivattyúzott folyadék pH-értéke	4 és 10 között			
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete (°C)	0 és 35 között			
Környezeti hőmérséklet (°C)	5 és 35 között			
Szivattyúház anyaga	műanyag	rozsdamentes acél		

\*) A szivattyúzott folyadék maximális szállítási magasságának és a maximális átfolyásnak az értéke az ideális állapotra vonatkozik. Az áramlás értéke függ a nyomótömlő hosszától és a szivattyúzott folyadék sűrűségektől, valamint a nyomótömlő kiömlő nyílása és a szivattyú közti magassági mérettől, a tömlő ellenállásától, a folyadék hőmérsékletétől, illetve a hálózati feszültségtől.

## II. Szállítási terjedelem

Elektromos bútúszivattyú	1 db
Használati útmutató	1 db

## III. Rendeltetés, jellemző felhasználás

Az Extol Premium SPF 400, SPF 750, SPF 1100 típusú elektromos bútúszivattyúkkal elsősorban szennyvizet és iszapos vizet lehet szivattyúzni. A nagy átfolyásnak köszönhetően előnyösen használhatók árok, tavak, patakok, tűzoltóvíz tartályok és medencék stb. szivattyúzáshoz.

Az SPF 1000 G4 típusú elektromos bútúszivattyúval csak tisztá vizet szabad szivattyúzni, de ez a szivattyú a vizet nagyobb távolságra és nagyobb magasságba is képes eljuttatni.

## IV. A készülék részei és működtető elemei



1. ábra. Téteszámok és megnevezések

- Úszó kapcsoló
- Fogantyú
- Szivattyúház
- Talp a szívónyílásokkal
- Nyomóoldali tömlőcsomk
- Hálózati vezeték

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!



Az 1. ábrán látható szivattyú SPF 1100 típusú. A többi típus különböző kivitele ettől eltérhet.

## V. Üzembe helyezés előtt

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A szivattyú hálózati vezetékét még ne csatlakoztassa az aljzathoz.
- A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat.
- Ellenőrzés
  - Ellenőrizze le a hálózati vezeték (1. ábra, 6-os téTEL) és az úszó kapcsoló (1. ábra, 1-es téTEL) sérülésgementességét.
  - Ellenőrizze le a lapátkerék (4. ábra) környezetének a tisztaságát.
  - Ellenőrizze le a lapátkerék (4. ábra) kopottságát és akadálymentes elforgathatóságát.
- A nyomófutár menetébe csavarozza be a nyomóoldali tömlőcsomkot (1. ábra, 5-ös téTEL).  
A nyomóoldali tömlőcsomkra (1. ábra, 5-ös téTEL) erősítzen fel olyan tömlőt (vagy csövet), amelynek a belső átmérője nem kisebb, mint a nyomófutár belső átmérője, továbbá amely ellenáll a szivattyúzott folyadék hatásainak (pl. PVC tömlőt).
- Állítsa be az úszó kapcsoló (1. ábra, 1-es téTEL) vezetékének a hosszát ahhoz a vízszinthez, amelynél a szivattyúnak automatikusan ki kell kapcsolnia. Az úszó kapcsoló megfelelő működéséhez az úszó és a kábelbilincs közötti vezetékhossz nem lehet túl rövid. Az úszó kapcsoló megfelelő működését próbálja ki egy vízzel megtöltött edényben (pl. hordóban). Az úszó kapcsolót kézzel emelje fel a legmagasabb helyzetébe, majd szép lassan mozgassa a kapcsolót lefelé. A szivattyú előbb bekapcsol, majd a kapcsoló további lefelé mozgatása után kikapcsol. Mielőtt az úszó kapcsoló elérné a szivattyúzott folyadékba, a szivattyúzott folyadékba.


tyú házát, a kapcsolónak már le kell kapcsolnia a szivattyút. Az úszó kapcsoló működésének a folyamatát a 2. ábra mutatja.

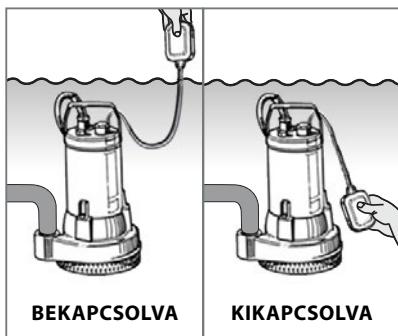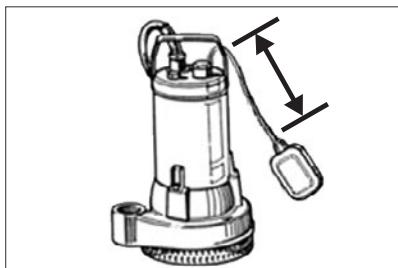

2. ábra

4. A szivattyú fogantyújához (1. ábra, 2-es téTEL) erősítsen hozzá egy kötelet vagy láncot, amellyel a szivattyút a folyadékba engedi le. A kötélnek (vagy láncnak) biztonságosan meg kell tartania a szivattyú súlyát, továbbá ellenállónak kell lennie a szivattyúzott folyadék korrodáló vagy koptató hatásával szemben is.

A szivattyú a hálózati vezetékénél fogva (3. ábra) vízbe süllyeszteni tilos!

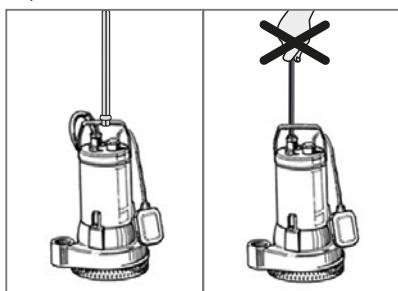

3. ábra

## VI. A szivattyú használata

### A SZIVATTYÚ FOLYADÉKBA SÜLLYESZTÉSE

1. A szivattyút süllyessze a folyadékba.
  - A szivattyút engedje le teljesen a fenékre. A fenéknek szilárdnak és simának kell lennie, továbbá azon nem lehet íszaplerakódás, homok kavics stb.
2. A szivattyút függőleges helyzetben rögzítse úgy, hogy az ne tudjon elborulni vagy leesni. Ügyeljen arra, hogy a szivattyú hálózati vezetéke ne kerülheszen a szivattyú alá, mert a működő szivattyú a vezetéket beszívja, aminek vezetékszakadás lehet a következménye.
  - A szivattyú telepítésekor biztosítsa az úszó kapcsoló (1. ábra, 1-es téTEL) szabad mozgását. Ha az úszó kapcsoló a működés során fennakad, a szivattyú nem tudja időben lekapcsolni. A víz teljes kiszivattyúzása után a szivattyú száraz állapotban fog működni.
  - Amennyiben a szivattyúzás helyén olyan nagyobb méretű tárgyak találhatók, amelyek negatívan befolyásolhatják a szivattyúzást és a szivattyú megfelelő működését, akkor ezeket a tárgyakat a szivattyú bekapsolása előtt távolítsa el.
  - A szivattyút függőleges állapotban kell rögzíteni. A szivattyú vízszintes helyzetben nem működtethető.
  - A szivattyút úgy akassza fel, hogy a szivattyú ne tudjon a tengelye körül körbe fordulni (a betekeredett hálózati vezeték megsérülhet).

### BEKAPCSOLÁS

- A szivattyú hálózati vezetékét (1. ábra, 6-os téTEL) csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

A szivattyú villanymotorját az úszó kapcsoló automatikusan be- és kikapcsolja, az úszó kapcsoló (1. ábra, 1-es téTEL) pillanatnyi helyzete alapján.

### KIKAPCSOLÁS

A szivattyú hálózati vezetékét húzza ki a hálózati aljzatból.

### Megjegyzés

A szivattyúkba épített hővédelem túlterhelés, vagy a szivattyú hánának a nem megfelelő hűtése miatt bekövetkező túlmelegedés esetén lekapcsolja a villanymotort. Ha a hővédelem lekapcsolja a villanymotort, akkor a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, keresse és szüntesse meg a hővédelem bekapsolásának az okát és várja meg a villanymotor lehűlését.

### ALAPELVEK A SZIVATTYÚ HASZNÁLATÁHOZ

- A szivattyú használatba vétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen útmutatót és tartsa be a Műszaki adatok fejezetben feltüntetett üzemeltetési feltételeket.
- A szivattyút olyan hálózati ághoz csatlakoztassa, amelybe 30 mA-es hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsoló (RCD) van beépítve. Az áram-védőkapcsoló működőképessége a szivattyú minden bekapsolása előtt próbálja ki.
- A hálózati csatlakozóját védje a nedvességtől és víztől.
- A szivattyúnél használja olyan folyadékok szivattyúzásához, amelyek korroziót okozó anyagokat (savat, lúgot, fehérítőt), vagy abrazív részecskéket tartalmaznak, továbbá gyűlékony, nagyon sürű vagy élelmiszer jellegű folyadékokhoz.
- Ha a szivattyúval vegyi anyagokkal kezelt vizet szivattyú ki az úszómedencéből, akkor a munka befejezése után a szivattyút tisztta vízzel öblítse át.
- Az áramütések elkerülése érdekében a szivattyúzás során kerülje a szivattyúzott folyadékkel való közvetlen kapcsolatot, illetve ne fogja meg az edények fémből készült részeit sem, valamint a szivattyúzott folyadék-tól tartsa távol az embereket és háziállatokat.
- Bizonyos szivattyúzott folyadékok károsak lehetnek az emberi szervezetre, ezért a szivattyúzás során viseljen egyéni védőszöveget (védőszemüveg, védőkesztyű stb.) és tartózkodjon kellő távolságra a szivattyúzott folyadéktól.
- Ügyeljen arra, hogy a szivattyút ne helyezze túrú iszapba vagy egyéb lerakódásba (sárba stb.).
- A szivattyúzás során a szivattyúnak teljesen a víz alatt kell lennie. Ellenkező esetben a folyadék nem tudja lehűteni a szivattyú házát, a túlmelegedés miatt bekapsol a hővédelem és leáll a villanymotor (ez rosszabb esetben a villanymotor meghibásodását is okozhatja).
- A használat során a szivattyú felmelegszik, szállítás és újabb üzembe helyezés előtt várja meg a szivattyú lehűlését.
- A szivattyúzás során a szivattyúból kenőanyag kerülhet a szivattyúzott folyadékba. Ezért a szivattyút ne használja ivóvíz vagy védett természeti területeken található vizek szivattyúzásához.

• A szivattyút szárazon ne üzemeltesse. A szárazon üzemeltetett szivattyú rövid idő alatt meghibásodhat.

• Előzte meg a hálózati vezeték sérülését.

• Mielőtt a szivattyút kiemelné a szivattyúzott folyadékból, a hálózati vezetéket húzza ki a csatlakozó aljzatból.

• A szivattyút a hálózati vezetéknél vagy az úszó kapcsoló vezetékénél megfogva tilos emelni és szállítani.

• A szivattyún csak az Extol márkaszervizelői hajthatnak végre javításokat és elektromos karbantartásokat (a szervizek jegyzékét az [www.extol.eu](http://www.extol.eu) honlapon találja meg).

• A szivattyúzás során a nyomótömlőn az áramlás mennyiséget nem szabad megváltoztatni (pl. meghajlítással vagy szelep beépítésével).

• Ügyeljen arra, hogy a szivattyú ne szívjon fel abrazív anyagokat (pl. homokot).

• Ha a szivattyút hosszabb ideig nem használja, akkor azt a folyadékból emelje ki.

• A nem üzemelő szivattyút fagy esetén nem szabad a folyadékban hagyni. Ha a folyadék belefagy a szivattyúba, akkor a kiolvastáshoz lángot vagy más közvetlen hőforrást alkalmazni tilos. A szivattyú vigye szabahőmérsékletű helyre és várja meg a szivattyú felmelegedését.

### ABÚVÁRSZIVATTYÚ ÜZEMENKÍÜLHELYEZÉSE

1. A szivattyút kapcsolja le, emelje ki a szivattyúzott folyadékból majd tegye tisztta vízbe.
2. Kapcsolja be a szivattyút és alaposan öblítse át tisztta vízzel.
3. A szivattyút emelje ki a tisztta vízből.

## VII. Tisztítás és karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS!

A szivattyún végzett bármilyen munka megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból.

• A szivattyút tartsa tisztán. A szivattyút a használat után alaposan ki kell öblíteni tisztta vízzel, illetve a szivattyúról el kell távolítani a lerakódott szennyeződéseket, ellenkező esetben a lapátkerék (4. ábra) beragadhat, illetve a szivattyú szívó- és nyomó nyílásai eldugulhatnak.

• A szivattyút rendszeresen ellenőrizze le, azt sértő vagy kopott alkatrészekkel üzemeltetni nem szabad.

• A javításhoz csak eredeti (illetve a gyártó által ajánlott) alkatrészeket használjon.

• Amennyiben a szivattyú meghibásodik, akkor forduljon az Extol márkaszervizhez (a szervizek jegyzékét a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) honlapon találja meg).

• A szivattyút más célokra átalakítani tilos.


## HIBAELHÁRÍTÁS

### **FIGYELMEZTETÉS**

A szivattyún végzett bármilyen munka megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból. Ha a szivattyú nem működik megfelelően, akkor a problémát a táblázatban található utasítások szerint próbálja megsüntetni.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Elhárítás
Bekapcsolás után a szivattyú nem működik, a motor nem forog és csendes	Nincs hálózati feszültség.	Ellenőrizze le a hálózatot (kismegszakító, áram-védőkapcsoló).
	Rossz a hálózati konnektor.	A szivattyút csatlakoztassa másik konnektorhoz.
	Sérült a hálózati vezeték.	Ellenőrizze le a vezetéket, ha szükséges, akkor cseréltesse ki.
	Az úszó kapcsoló beakadt.	Szabadítsa ki az úszó kapcsolót és állítsa be a megfelelő vízszintre.
	A túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt.	Keresse meg a túlmelegedés okát, várja meg a szivattyú lehűlését.
Bekapcsolás után a szivattyú nem működik, a motor búg	A lapátkerék le van blokkolva.	Szerelje le a talpat (1. ábra, 4-es téTEL) és a lapátkerék (4. ábra) környékét tisztítva meg.
	A forgórész beleragadt a tömítésekbe.	Próbálja meg kézzel elforgatni a lapátkereket (4. ábra).
	A kondenzátor meghibásodott.	Forduljon az Extol márkaszervizhez.
A szivattyú bekapcsol, de kicsi a teljesítménye és hangosan fut	A nyomótömlő vagy a szívőrész el van tömördve.	Tisztítása meg a tömlőt vagy a lapátkerék és a szívőrész környékét.
	Elkopott a lapátkerék.	Vigye a készüléket javításra az Extol márkaszervizbe.
	A hálózati feszültség ingadozik.	Biztosítsa a stabil tápfeszültséget.
Víz került a szivattyú kapocsdobozába vagy a motor tekercsébe	A mechanikus tömszelence vagy a tömítés megsérült.	Vigye a készüléket javításra az Extol márkaszervizbe.
	Megsérült (megrepedt) a szivattyú háza.	Vigye a készüléket javításra az Extol márkaszervizbe.
A szivattyú magától megáll és elindul	Túl kicsi a nyomótömlő ellenállása.	Növelje a nyomótömlő ellenállását (csatlakoztasson további nyomótömlőt).

Ha ez nem jár sikерrel, akkor forduljon az Extol márkaszervizhez (a szervizek jegyzékét a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) honlapon találja meg, illetve a szivattyú vásárlásának a helyén is kérheti az eladótól).

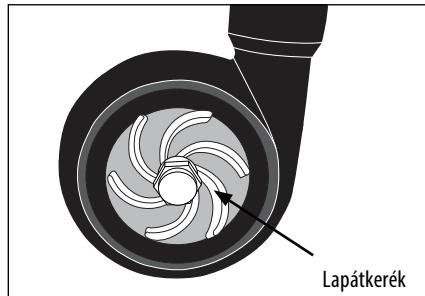

4. ábra

A lapátkerék vázla a talp leszerelése után. Az egyes szivattyúk kivitele illetve a lapátkerék rögzítése eltérhet a fentiekktől.

## VIII. Címkek és piktogramok



	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
	A készülék megfelel az EU előírásainak.
	Elektromos hulladék jele. A készüléket háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A készüléket adj a újrahasznosításra.
	A szivattyúzott folyadék maximális mennyisége.
	A szivattyúzott folyadék maximális szállítási (nyomási) magassága.
	A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete.
	A szivattyú maximális merülési mélysége.
A típuscímken található a szivattyú gyártási száma, amely tartalmazza a gyártási évet és hónapot, valamint a készülék gyártási sorszámát.	

## IX. Tárolás

A szivattyú eltárolása előtt a szivattyúról és a szivattyúból távolítson el minden szennyeződést, majd a szivattyún hajtson végre karbantartást. A szivattyú száraz, gyerekektől elzárt helyen, 5 és 35°C közötti hőmérsékleten tárolja.

Szállítás közben a szivattyút óvja meg az erős rezgések-től és leeséstől, ellenkező esetben a szivattyú meghibásodhat.

## X. Hulladék megsemmisítése



A termék elektromos és elektronikus alkatrészeket, valamint veszélyes hulladéknak számító anyagokat tartalmaz. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2002/96/EK számú európai irányelv, valamint az ide vonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani. A szelektált hulladék gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat.

## XI. Garanciális idő

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305S - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseihez összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

### GARANCIÁLIS FELTÉTEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
  4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
  5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
  6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
  7. A garancia kizárálag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
  8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
  9. A garanciális javításokat kizárálag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
  10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-ságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
  11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
    - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
    - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.
    - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő cérra használták;
    - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
    - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
    - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
- (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
- (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
- (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
- (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
- (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

#### **GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS**

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a [www.madalbal.hu](http://www.madalbal.hu) weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

## **EK megfelelőségi nyilatkozat**

A Madal Bal a.s. Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Szervezetazonosító szám: 49433717

cég kijelenti,  
hogy az alábbi jelölésű, saját tervezésű és gyártású berendezés, illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek, megfelelnek az idevonatkozó Kormányrendelet biztonsági előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

**Extol Premium  
Elektromos búvárszivattyú  
SPF 400, SPF 750, SPF 1100, SPF 1000 G4**

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN 60335-1; EN 60335-2-41

figyelembe véve az alábbi előírásokat:

2006/95/EK;  
2004/108 EK;  
2006/42 EK;  
2011/65 EU

Zlín 3. 1. 2013

Martin Šenkýř  
Igazgatónácsi tag

**Přehled el. ponorných kalových čerpadel z naší nabídky / CZ**  
**Prehľad el. ponorných kalových čerpadiel z našej ponuky / SK**  
**Elektromos iszap-búvárszivattyú választékünk áttekintése / HU**



	V/Hz	W	I/h	m	m	mm	mm	m	kg
<b>SP 250 F</b> 8895000	230/50	250	9 000	7,5	5	15	25,32,40	5,3	9,5
<b>SP 750 F</b> 8895001	230/50	750	18 000	10	5	25	50	5,6	19
<b>SP 1100 F</b> 8895002	230/50	1100	20 000	9	5	35	50	5,6	20
<b>SP 110 KF</b> 8895005	230/50	1100	16 200	10	5	15	50	10	22,5

[www.extol.eu](http://www.extol.eu)